
Bek.gem. 1 0 APR. 1958

21c, 40/52. 1764.678. Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft. Berlin und Erlangen. 1 Anordnung zur Überwachung des Schaltstückabbrandes. 29. 8. 55. S 17939. (T. 6; Z. 2)

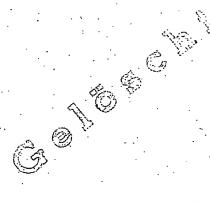

BEST AVAILABLE COPY

Nr. 1 764 678* eingetr. 10.4.58

SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND ERLANGEN

An das

Deutsche Patentamt

München 26

Museumsinsel 1

55/0280

PA 30 55/0280 Lgr/Kln

1 BERLIN-SIEMENSSTADT

2 9. AUG. 1855

Wir beantragen, uns ein Gebrauchsmuster einzutragen unter der Bezeichnung

"Anordnung zur Überwachung des Schaltstückabbrandes"

Anlagen: 1 Beschreibung mit Schutzansprüchen

2 Blatt Zeichnungen (Frunfgwart)

1 Doppel dieses Antrages

1 Empfangsbescheinigung

15, -- Temprangsbeschenigeng

Wir beantragen, die Anmeldung erst nach Erledigung unserer entsprechenden Patentanmeldung in Behandlung zu nehmen.

Wir behalten uns vor, für einzelne Ansprüche später gesonderte Anmeldungen einzureichen.

SIEMENS-SCHUCKERTWERKE

AKTIENGESELLSCHAFT

(Langner)
Vollmacht 358/1950

SIEMENS

SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Berlin und Erlangen...
Patentabteilung...

1 BERLIN-SIEMENSSTADT

Anordnung zur Überwachung des Schaltstückabbrandes

Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung zur Überwachung des Schaltstückabbrandes bei Schaltgeräten, insbesondere solchen, bei denen die Schaltstücke im allgemeinen z.B. durch die Lichtbogenkammer verdeckt sind. Der Abbrand der Schaltstücke kann daher nur in spannungsfreiem Zustand des Schaltgerätes und nach der Abnahme der Lichtbogenkammer festgestellt werden. Diese Feststellung ist deshalb nur in Betriebspausen möglich.

Es sind auch elektrische Schaltgeräte bekannt, bei welchen mit Abbrennringen versehene feste Schaltkontakte dadurch überwacht werden, daß mit den Abbrennringen eine Signalvorrichtung verbunden ist. Diese tritt in Tätigkeit, sobald der Verschleiß der Abbrennringe die zulässige Grenze überschreitet. Bei dieser Anordnung wird der Zustand der abgebrannten Abbrennringe, erst nachdem der Endzustend eingetreten ist, mechanisch angezeigt. Man weiß also nie vor diesem Zustand, wie weit der Verschleiß

der Abbrennringe bereits fortgeschritten ist, ohne daß man das Gerät außer Betrieb nehmen und demontieren muss. Bei dieser Einrichtung kann es vorkommen, daß die Meldung über den erreichten Zustend zu einem ungünstigen Zeitpunkt eintritt.

Es sind auch Einrichtungen zum Überwachen des Abbrandes der Schaltstücke mit Hilfe von elektrischen Hilfsmitteln vorgeschlagen worden. Hierbei wird entweder ein Warnkreis mit akustischer oder optischer Anzeige betätigt oder der Spulenkreis von Schützen unterbrochen. Derartige Anordnungen haben aber beträchtliche betriebliche Nachteile. So kann die Unterbrechung des Spulenkreises eines Schützes zu sehr unerwünschten Betriebsstörungen mit Produktionsausfall führen. Eine Warnsignalenlage hat andererseits den Nachteil, daß sie im allgemeinen, aber insbesondere dann kostspielig wird, wenn es sich um eine größere Anzahl von Schützen handelt, bei denen jede einzelne Kontaktstelle einen besonderen Warnkreis haben müßte.

Durch die Erfindung werden diese Nachteile dadurch beseitigt, daß en jeder, insbesondere auch bei Schaltstellen mit Doppelunterbrechung, d.h. also an jeder Kontaktstelle bei Doppelkontakten, ein nach außen sichtbarer Abbrandanzeiger angeordnet ist. Ein solcher Abbrandzeiger kann gemäß der Erfindung aus einem Anzeigestössel bestehen, welcher mit Federdruck gegen das hewegliche Kontaktstück gedrückt wird und dessen Ende aus seiner Führung herausragt und das Maß für den zur Verfügung stehenden Scheltstückabbrend darstellt. Bei Schaltern mit Lichtbogenkammern kenn des Ende dieses Anzeigestössels aus der Lichtbogenkammer herausgeführt sein, so daß in diesem Falle das aus der Lichtbogenkammer herausstehende Ende des Stössels das Maß für den noch zur Verfügung stehenden Abbrand des Schaltstückes erkennen lässt. Ferner kann man aber auch das den ganzen Schalter und die Lichtbogen-kammer umgebende Gehäuse mit Durchbrechungen verschen, die es gestatten, das aus der Führung des Stössels herausragende Stösselende zu kontrollieren.

Weitero Einzelheiten sowie wesentliche Merkmale und Vorteile

der Erfindung sind aus der Beschreibung einiger Ausführungsheispiele der Erfindung an Hand der Figuren 1 bis 6 zu entnehmen.
Von diesen zeigt die Figur 1 eine Kontaktenordnung mit geöffneten, die Figur 2 eine Kontaktenordnung mit geschlossenen und
die Figur 3 eine Kontaktenordnung mit verschieden stark abgebrannten Kontakten jeweils schematisch im Schnitt für einen
Doppelkontakt. Die Figur 4 ist eine Stirnansicht von der Kontaktanordnung nach der Figur 1 und die Figur 5 ein Schnitt nach der
Linie A-B der Figur 2. Die Figur 6 zeigt einen Einzelteil.

Die festen Schaltstücke und die beweglichen Schaltstücke, deren Abbrend überwacht werden soll, sind mit 1, 2 und bzw. mit 3, 4 bezeichnet. Die Schaltstücke 1 und 2 sind auf den feststehenden Schaltstückträgern 5 und 6 und die beweglichen Schaltstücke 3 und 4 auf der Kontaktbrücke 7 angeordnet, welche unter dem Einfluß der Feder 9 gegen den Quersteg 31 gedrückt wird, welcher zusemmenn mit den Schwingen 8, 8a den beweglichen Schaltstückträger bilden. Das andere Ende der Feder 9 stützt sich über das Querstück 10 gegen den Bolzen 19, der in den Schwingungen 8 bezw. 8a gelagert ist. In dem Querstück 10 sind die beiden Anzeigestössel 11 und 12 geführt. Die Anzeigestössel haben Federn 13 und 14, welche sich mit einem Ende gegen die Stösselköpfe 15 und 16 und mit dem anderen Ende gegen die Fläche 17 des Querstückes 10 legen. Die Federn 13 und 14 drücken ebenfalls auf das Querstück 10. Mit 20 ist die Wand einer Lichtbogenkammer bezeichnet. Sie hat eine Durchbrechung 21, durch welche das Querstück 10 mit den Stösselenden 11' und 12' herausragt.

Diese über die Wend 20 hereusragenden Enden entsprechen den Stärken der beiden Kontaktstückpaare 2 und 4 bzw. 1 und 3. Die Stellungen der Stösselenden bei abgebranntem Schaltstück sind gestrichelt bei 22 und 23 angedeutet (siehe Figur 2). Am Querstück 10 sind an den Austrittsstellen der Stösselenden Anzeigemittel angeordnet. Sie können aus Tafeln 32 und 33 mit Markierungen für "neue" 34 und "abgebrannte" 35 Schaltstücke bestehen. Die Tafeln 32, 35 sind en den Querstück 10 befestigt.

In der Figur 2 ist die Kontaktanordnung bei geschlossenen Kontakten dargestellt.

Die Figur 3 zeigt eine Ausführung, bei welcher ausser der Lichtbogenkammer 20 noch eine Gehäusewend 26 vorhenden ist. In diesem Fall sind die beiden Stössel 11 und 12 sehr leng und durch
die Gehäusewend 26 hindurchgeführt, vgl. die Öffnungen 27, 28.
Ferner zeigt die Figur 3, daß die beiden Kontektstücke 1 und 3
ziemlich stark, die Kontektstücke 2 und 4 dagegen weniger stark
abgebrannt sind. Infolgedessen ragt hier das Stösselende 25 nur
wenig, das Stösselende 24 aber weit aus der Wand 26 heraus. In
diesem Fall sind die Stellungen der Stösselenden bei neuen Kontaktstücken gestrichelt bei 29, 30 angedeutet.

Man kann auch die Anzeigevorrichtung für den Abbrend dazu benutzen, um das Ein- und Ausgeschaltetsein des Schalters nach außen kenntlich zu machen. Ein solches Ausführungsbeispiel ist in den Figuren 3 und 6 schematisch dargestellt. An der Wend 26 des Schaltgerätes ist ein Markenblech 44 verstellbar angeordnet. Zu diesem Zweck hat das Blech ein Langloch 35, durch welches zwei Schrauben 36 und 37 hindurchgreifen, die auf dem Halteblech 38 befestigt sind, das mit seinem Fuß 39 außen en dem Gehäuse 26 des Schaltgerätes, z.B. mit Schrauben 40 und 41, befestigt ist. Das Langloch 35 hat den Vorteil, dass man die Stellung des Markenbleches 34 justieren kann. Das Markenblech M hat eine Marke 42, welche die ausgeschaltete Stellung des Schalters dadurch anzeigt, dass das Ende des Anzeigestösselts an dieser Marke steht, wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Eine zweite Marke 43 zeigt die eingeschaltete Stellung des Schalters, und zwar in den Grenzen, die durch den Strich 34 für neue Schaltstücke und durch den Strich 35 für abgebrannte Schaltstücke gegeben sind. In der Figur 3 ist das eine Kontaktstückpaar mehr und das andere Kontaktstückpaar weniger abgebrannt, was auch an der Anzeigevorrichtung kenntlich ist.


Wenn es sich um Schalter hendelt, die vollkommen geschlossene Gehäuse haben müssen, dann macht man die Stössel kürzer und setzt in die Gehäusewand Fenster ein, durch welche hindurch die Stellungen der Stösselenden jederzeit beobachtet werden könnenen. Die Anzeigevorrichtungen werden dann an der Innenwend des Gehäuses befestigt, so dass das Gewünschte gut abgelesen werden kann.

Die Erfindung ist nicht an das beschriebene Ausführungsbeispiel gebunden. An Stelle der einzelnen Teile können auch anders gestaltete Teile mit der gleichen Wirkung treten.


- 5 Figuren
- 6 Patentansprüche


- 1. Anordnung zur Überwachung des Schaltstückabbrandes bei Schaltgeräten, insbesondere solchen, bei denen die Schaltstücke durch z.B. Lichtbogenkammern verdeckt sind, vorzugsweise bei Schaltgeräten mit Doppelunterbrechung, gekennzeichnet durch nach aussen sichtbare Abbrandenzeiger.
- 2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei Schaltgeräten mit Doppelunterbrechung an jeder Kontaktstelle ein Anzeigestössel angeordnet ist, welcher mit Federdruck gegen die Kontaktstelle gedrückt wird, und dessen freies Ende aus der Stösselführung herausragt und das Maß des zur Verfügung stehenden Schaltstückabbrandes erkennen lässt.
- 3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei Schaltern mit Lichtbogenkammern das herausragende Ende des Stössels durch die Lichtbogenkammerwand nach aussen herausgeführt ist.
- 4. Anordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Schaltergehäuse Durchbrechungen hat, durch welche die Enden der Anzeigestössel herausgeführt sind.
- 5. Anordnung mach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Abbrandenzeiger durch seine Stellung auch das Ein- und Ausgeschaltetsein des Schalters anzeigt.
- 6. Anordnung nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch eine einstellbare Ablesevorrichtung, welche das Ein- und Ausgeschaltet. sein und das Maß des Abbrandes gleichzeitig anzeigt.


2/1

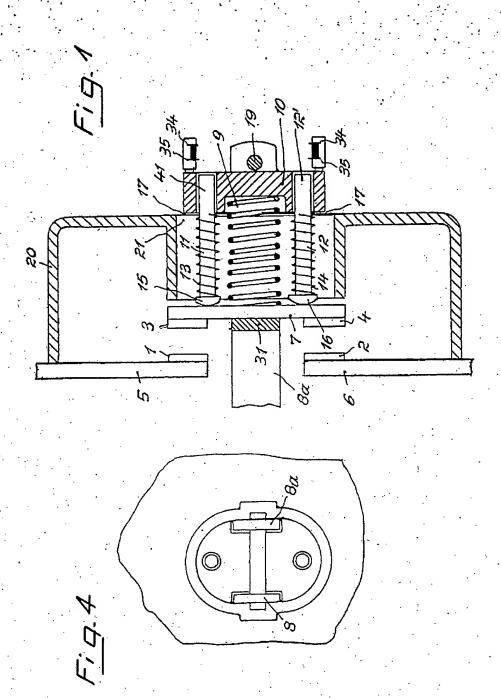

SIELARMS-SCHUCKERTWERKE

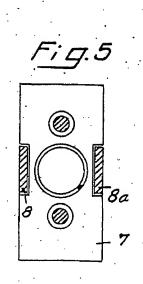

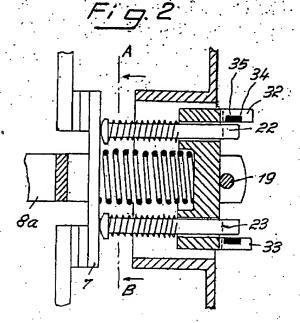

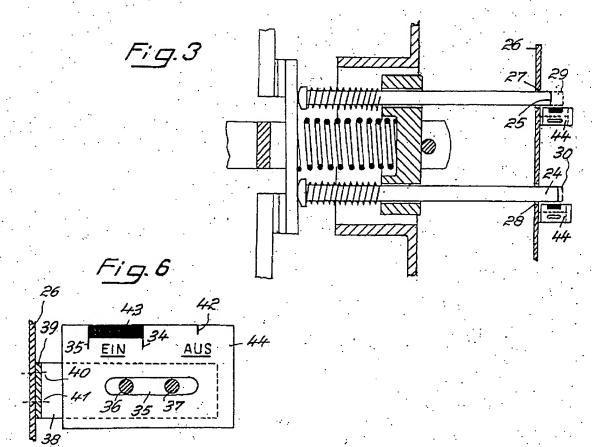

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.